



- 可选量程范围：0.3t 到 100t
- 输出信号：毫伏
- 受力方式：单向承压或称重

- *Measuring Range*
0.3t upto 100t
- *Output: mV*
- *Compression/Weighing*

技术指标 Technical Specification

可选量程 <i>Measuring range</i>	0.3、0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、100	(t)
安全过载 <i>Service load</i>	150	(% F. S.)
极限过载 <i>Limit load</i>	200	(% F. S.)
零点输出 <i>Zero signal tolerance</i>	$< \pm 1$	(% F. S.)
线性 <i>Linearity</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
重复性 <i>Repeatability</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
蠕变(30分钟) <i>Creep error (30 min)</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
滞后 <i>Hysteresis</i>	$< \pm 0.05$	(% F. S.)
响应时间 <i>Response time</i>	< 1	(ms)
灵敏度温度系数 <i>Temp. coefficient of sensitivity</i>	< 0.015	(% F. S. / °C)
零点温度系数 <i>Temp. coefficient of zero blance</i>	< 0.05	(% F. S. / °C)
抗偏载能力 <i>Limit lateral load</i>	10	(% F. S.)
额定负载形变 <i>Rated displacement</i>	0.5	(mm)


电气特性 Electrical Specification

推荐激励电压 <i>Excitation voltage recommended</i>	5 ~ 10	(V)
最大激励电压 <i>Max. excitation voltage</i>	15	(V)
输入阻抗 <i>Input resistance</i>	410 ± 15	(Ω)
输出阻抗 <i>Output resistance</i>	350 ± 5	(Ω)
绝缘电阻(直流500V) <i>Insulation resistance (@500VDC)</i>	> 5000	(M Ω)


环境条件 Environments

工作温度 <i>Operation temperature</i>	-30 ~ 65	(°C)
储存温度 <i>Storage temperature</i>	-40 ~ 85	(°C)
相对湿度 <i>Rel. humidity</i>	95	(% r. H.)

接线示意图 Wiring Guide

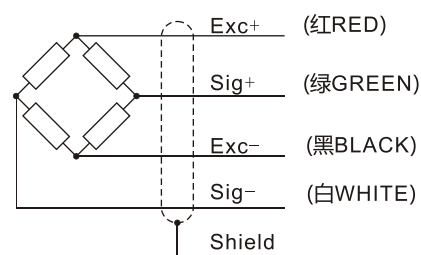


外形尺寸 Dimension(mm)

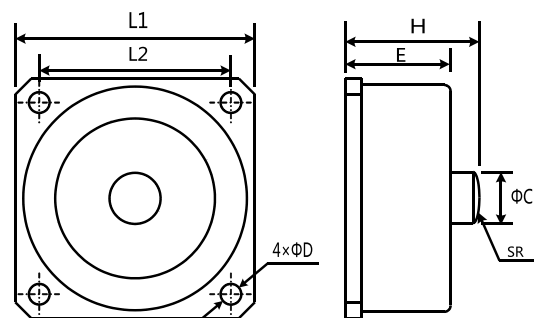

额定载荷 (t)	传感器对应尺寸 (单位: mm ± 1 mm)						
	L1	L2	ΦC	ΦD	H	E	SR
0.3-1	74	62	16	6.5	41	33	52
2-7	90	73	20	8.5	54	44	70
10-25	116	96	30	11	82	70	91
30-50	132	108	38	13	97	85	120
100	240	190	76	26	125	112	200

安装方式 Working Diagram

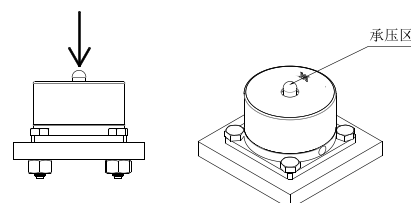

以上参数仅供参考 如有更改 恕不另行通知
The above parameters is only for reference are subject to change without notice